



**BEAUFTRAGTE des BUNDESMINISTERIUMS
für VERKEHR, BAU und WOHNUNGSWESEN (BMVBW)
für das LIZENZWESEN im Bereich SPRUNGFALLSCHIRME**
Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/
Prüfer Klasse 5/Packer

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprungfallschirme

- Gültig ab: 09.01.2002
- Nummer: 02/2002
- Bezug: Offizielle Mitteilung der Fa. STRONG Enterprises, Inc.
- Betroffenes Muster: **DUAL HAWK – Tandem mit Flex-Pin**
- Status: **Verpflichtend**
- Betrifft: Dual Hawk-Tandem-Systeme mit 20.5" Flex-Pin (zum Verschluss des Hauptcontainers), Part-No. 780019, hergestellt von 24.08.2000 – 26.10.2001. Fehlerhafte Flex-Pins sind am schwarzen Schrumpfschlauch zu erkennen.
- Grund: Bei der Herstellung der Verpressung gebrochene Kabel, die unter dem schwarzen Schrumpfschlauch verborgen sind. Dies kann zu einer "Drogue-im-Lee"-Fehlöffnung führen.
- Maßnahmen/
Anweisungen: Flex-Pins, die im angegebenen Zeitraum hergestellt wurden, werden kostenlos vom Hersteller gegen Pins mit durchsichtigem Schrumpfschlauch ausgetauscht. Alte Flex-Pins bitte an STRONG Enterprises, Inc. zurückschicken.
- Durchzuführen bis: **Sofort, vor dem nächsten Sprung**
- Bemerkungen: Die Modifikation darf von einem qualifizierten Fallschirmtechniker, Prüfer Klasse 5 mit Werkstatt oder einem anerkannten FTB durchgeführt werden.
- Verteiler: Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Altforweiler, 12.01.2002

Helmut Bastuck
Geschäftsführer DFV

Rainer Hüls
Leiter LSG-B DAeC