



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprungfallschirme

Gültig ab: 21.04.2006

Nummer: 01/2006

Bezug: Herstellerbulletin Vigil AAD # 2 vom 18.04.2006

Betroffene Muster: **Alle mit VIGIL-Öffnungsautomaten ausgestatteten Gurtzeuge, bei denen der Cutter über dem Hilfsschirm sitzt.**
Telesis, Talon, Voodoo, Flexon, Genera, Mirage, Vector I, Ultra bis Bj. 97, Atom bis Bj. 93 mit Cutter Klappe 3, Quasar, Status (RUS), Element (RUS).
Im Zweifelsfalle an Techniker/Wart wenden.

Status: **Verpflichtend !**

Betrifft: Beschädigungen an der Plastikhülse des Cutters und am Loop.

Grund: Laut Hersteller kann bei einem "Packdruck" über 10 kg beim Verschließen des Containers der Vorstecker die Plastikhülse des auf ihm liegenden Cutters beschädigen.

Maßnahmen: Der Hersteller schreibt für alle betroffenen Systeme eine sofortige Kontrolle vor: Container öffnen, Cutter kontrollieren, ggf. beschädigte/n Cutter und Loops austauschen und Container wieder schließen. Kontrolle auf Packkarte vermerken!

Durchzuführen bis: **Sofort, vor dem nächsten Sprung !**

Bemerkungen: Die Beschädigungen werden laut Hersteller durch unsachgemäßes Packen verursacht. Die Kosten für Containeröffnen / - schließen sowie den Austauschcutter (1 Pin: 100,- € plus Steuer und Fracht, 2 Pins: 200,- € plus Steuer und Fracht) hat daher der Kunde zu tragen!

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren

Gera, den 21.04.2006

Chris Buß - Referat Technik DFV

Jürgen Sennert – Technischer Leiter VuPL