



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG für Sprungfallschirme

herausgegeben: 17.02.2009

Nummer: 01/2009

Bezug: Service Bulletin von Sun Path : # **SPSB005**
JH 101-3 (Hip Ring MLW) und JH 101-4 (4 Ring MLW) Beschädigung der Ringe

Betroffene Muster: Alle JAVELIN ODYSSEY, hergestellt von September bis Dezember 2008.
Bitte angehängtes Service Bulletin beachten!

Status: **verpflichtende Inspektion vor dem nächsten Sprung!**

Betrifft: mögliche Beschädigung der Hüftringe durch die Nadel der Harness-Nähmaschine

Grund: Die Nadel kann den Ring beschädigt haben. Der angekratzte Ring kann nun wiederum den Scheuerschutz Typ 12, den 4-W-Nahtfaden oder das Gewebe des Typ 7 Gurtes beschädigt haben oder bei weiterer Nutzung beschädigen

Maßnahmen: Inspektion durch Fallschirmwart oder Techniker gemäß SPSB005.
Auf der Packkarte wird bei unauffälligem Befund: „SPSB005“ vermerkt.

Durchzuführen bis: **Vor dem nächsten Sprung!**

Bemerkungen: Sollten Beschädigungen gefunden werden, so muss das Gurtzeug an Sun Path geschickt werden. Die Reparatur und Fracht ist für den Kunden kostenlos. Die Firma Sun Path muss über jede durchgeführte Inspektion informiert werden. Formulare gibt es unter. <http://www.sunpath.com/RigDamageReport.htm>

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Gera, den 17.02.2009

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL