Nov. 2018, Schweinfurt

DFV
&
Prüferverband

Aktuelle Sicherheitsmitteilungen & Technischen Mitteilungen 2018

Viele Mitteilungen sind nicht durchgeführt*

*diese Meldung muß ich leider jedes Jahr machen

Pflicht der Techniker und Warte gegenüber den Kunden diese durch zuführen bzw. durchführen zu lassen

Unwissenheit ist kein Grund

Alle Sicherheitsmitteilungen, technische Mitteilungen werden durch den DFV, DAeC bzw. Prüferverband an alle Techniker und Warte weitergeleitet.

Technische Mitteilungen 2018

Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

Technische Mitteilung
für Reserven

herausgegeben: 23.07.2018

Nummer: 01/2018

Bezug: Mitteilung von Performance Designs

Betroffene Muster: PD-Reserven

Maßnahmen: Kenntnisnahme und Beachtung.

Hintergrund: Der bisher von PD für all ihre Reserven (PD-Reserve und Optimum) vorgeschriebene jährliche Festigkeitstest (Fabric Strength Test) ist nicht mehr vorgeschrieben, da die bisherigen Testergebnisse keine Auffälligkeiten zeigten.
Die Manuals der Reserven werden entsprechend geändert!

Hier der Link zur Präsentation:
http://www.performancedesigns.com/images/galleries/ReserveRecertification/content/Slide1_large.html

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

Technische Mitteilung
für Tandemgurtzeuge

herausgegeben: 21.10.2018

Nummer: 02/2018

Bezug: Mitteilung von Paratec

Betroffene Muster: Paratec Tandem / Next Tandem / Century Tandem

Durchführung: bei der nächsten Wartung

Status: Empfohlen

Maßnahmen: Es ist die Verbindungsschlaufe vom POD zur Drogueleine mit Wachsband zu verschließen.

Im Anhang findet Ihr die originale Mitteilung von Paratec

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 21.10.2018

Sicherheitsmitteilungen 2018

Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/ Fallschirmtechniker Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für
AAD

herausgegeben: 2018-05-08

Nummer: 01/2018

Bezug: Bulletin Nummer : PSB – 01 – 2018 vom 19.04.2018

Betroffene Muster: alle Sport VIGIL II und 2+
mit der Firmware 05.05 , 05.06, 06.01, 06.02

Betrifft: Update der Firmware

Status: **Verpflichtend ->**
- **für Sprünge über 27.000 feet sofort**
- **für Sprünge unter 27.000 feet bis spätestens Mai 2020**

Grund: siehe Mitteilung vom Hersteller

Maßnahmen: Es ist beim Hersteller ein Firmenware-Update durch zuführen.
Die Version der Firmware kann man im Menü erfahren.

Bemerkungen: Im Anhang das originale SPB von Advanced Aerospace Design

Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/ Fallschirmtechniker Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Gurtzeuge

herausgegeben: 2018-07-19

Nummer: 02/2018

Bezug: Advisory Service Bulletin (PSB #2018-01) 2018-01

Betroffene Muster: Sport Vortex Containers

Grund: Eine geringe Anzahl an PODS mit koll. Hand de Ploy wurden im ersten Quartal 2018 mit Softlinks ausgestattet.

Status: **verpflichtend, vor dem nächsten Sprung**

Maßnahmen: Die Softlinks müssen gegen 5er Rapid Links (French Links) getauscht werden

Durchzuführen bis: **vor dem nächsten Sprung**

Bemerkungen: siehe originale Mitteilung im Anhang

Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/ Fallschirmtechniker Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Gurtzeuge

herausgegeben: 2018-10-20

Nummer: 03/2018

Status : **verpflichtend**

Bezug: SM 0810181 – RSL with Reserve Boost MARD

Betroffene Muster: Wings-Gurtzeuge mit RSL – Reserve Boost

Maßnahmen: Die MARD-Leine ist nach Angaben des Herstellers neu einzuknoten!!

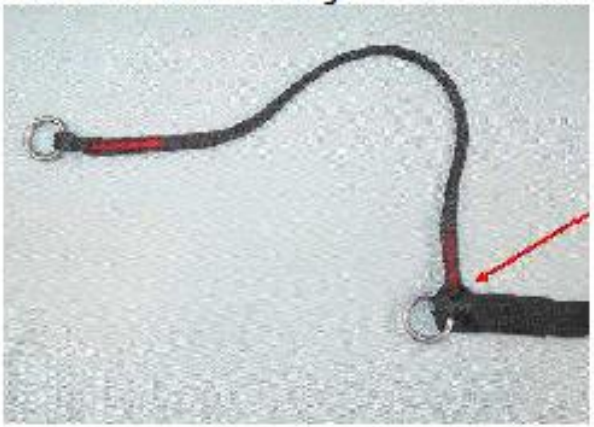

Durchzuführen bis: **spätestens beim nächsten Reserve packen**

Bemerkungen: Das Einknoten der Leine muß nach Angaben des Herstellers erfolgen!!!
Beim Packen ist das Manual zu beachten!!!
Die Original SM im Anhang.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/ Fallschirmtechniker Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für
AAD

herausgegeben: 2018-Okt-25

Nummer: 02/2018

Bezug: Bulletin Nummer : PSB – 02 – 2018 vom 23.10.2018

Betroffene Muster: VIGIL II
Seriennummer von 16000 bis 21999
-jedoch sind nicht alle SN in diesem Bereich betroffen!
Dieses Bulletin hat keine militärischen Vigil Seriennummern.

Betrifft: Verpflichtende Inspektion VIGIL II

Status: **Verpflichtend ->**
Vor dem nächsten Reservepacken, aber bis spätestens 31.12.2019

Grund: Nach der Inspektion eines VIGILS, das eine unerwartete Aktivierung hatte, wurde eine flexible elektrische Verbindung innerhalb der VIGIL-Einheit, in einem gefalteten Zustand gefunden. Dies verursachte eine unzuverlässige Verbindung, die zu einer Fehlfunktion des VIGILS führte. Bis heute wurden mehr als 200 VIGIL II mit der gleichen Art von flexibler Verbindung während der Wartung geprüft, und es wurde keine anderen VIGILS mit Problemen gefunden.

Maßnahmen: Im Interesse der Benutzersicherheit möchte AAD alle VIGIL II überprüfen, die den gleichen spezifischen Typ dieser flexiblen Verbindung verwenden.
Unter dem Link: https://www.vigil.aero/psb-check/ kann man überprüfen, ob dieses Service Bulletin für die Seriennummer gültig ist. Die möglichen Seriennummern reichen von 16000 bis 21999, **jedoch sind nicht alle SN in diesem Bereich betroffen!**

Es ist unsere Arbeit,
wir tragen die Verantwortung